


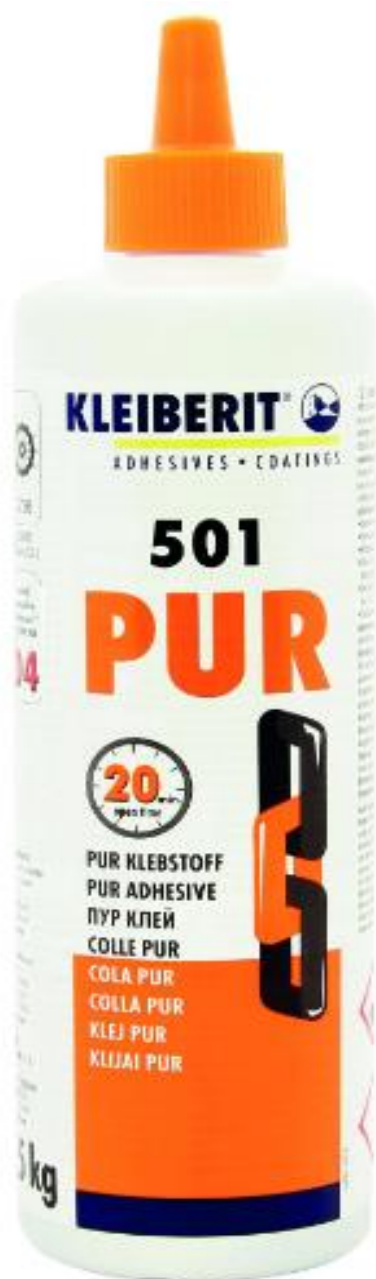

Клейберит 501.0

Свойства клея

Основа:	полиуретан
Цвет:	коричневый
Плотность:	ок. 1,13 г/см ³
Вязкость Брукфильд RVT при 20 °C:	7.000 +/- 1.500 мПа·с
Консистенция:	жидко-текучая

Область применения

Производство стеновых элементов и других ненесущих конструкций из дерева и древесных материалов

Производство деревянных изделий, подверженных атмосферному воздействию, таких как окна, двери, элементы ограждения и террасные элементы, с соответствующей защитой поверхности.

Склеивание изделий и элементов из древесины, которые подвергаются высоким нагрузкам или временному воздействию повышенной влажности, таких как паркетный пол, мебель для сауны и ванной комнаты.

Склеивание минеральных строительных плит, керамических материалов, бетона и жесткого пенопласта

Склеивание минеральных строительных плит, керамических материалов, бетона и твердой пены.

Склеивание в судостроении

Сертифицированный расход: 150 г/м²

КЛЕЙБЕРИТ 501.0 очень хорошо подходит для Minergie-(A-/P-)Есо и соответствует Приоритету 1. Есо-ВКР

Переработка

Условия переработки:

Склеиваемые субстраты перед переработкой акклиматизировать мин. до 18 °C.

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. При склеивании деревянных деталей влажность материала должна быть выше 5%.

Если склеиваемые поверхности были предварительно обработаны разделительным средством, необходимо его тщательно удалить КЛЕЙБЕРИТ 501.1 нельзя перерабатывать при температуре ниже +5 °C.

Способы нанесения

Из поставляемой емкости с помощью зубчатого шпателя, вальцевых или дюзовых установок.

Нанесение клея

Достаточно одностороннего нанесения на менее пористую поверхность.

Расход

100 - 200 г/м² в зависимости от структуры материала.

Время открытой выдержки

Ок. 20 - 25 минут при 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха. Это время сокращается при высокой температуре помещения, высокой влажности воздуха или подводе влажного воздуха.

Отвердевание

Клей отвердевает за счет воздействия влажности (из воздуха и материалов) и становится полутвердым продуктом, стойким по отношению к воде и растворителям. Подвод влажности путем мелкого распыления (объем воды - ок. 20 г/м²) или повышение температуры (40 °C до макс. 80°C) ускоряет образование полимерной сетки.

Прессование деталей

Процесс схватывания осуществляется под давлением прессования, которое должно обеспечить хороший контакт склеиваемых поверхностей. Прессующие поверхности благодаря прокладке из силиконовой бумаги защищают от просачивающегося клея. Необходимое давление зависит от вида и размера заготовки и должно обеспечивать точную подгонку клеевых швов. При склеивании слоистой древесины или склеивании стыков прессовое давление не должно быть ниже 0,6 Н/мм². Чем интенсивнее отверждение клея под прессовым давлением, тем выше дальнейшая возможность выдерживания нагрузки.

Время прессования

Это время в значительной степени зависит от температуры и влажности.

Температура	Время прессования
20 °C	от 60 мин.
40 °C	от 30 мин.
60 °C	от 10 мин.
80 °C	от 5 мин.

Точное время для специального применения устанавливается в соответствии с настоящими условиями.

Время последующего схватывания

Дальнейшая обработка склеенных частей возможна через 2 - 3 часа, окончательная прочность достигается через 24 часа.

Очистка

Инструменты **сразу** после использования очистить КЛЕЙБЕРИТ 820.0.

Преимущества

Однокомпонентный клей - практически неограниченная жизнеспособность

Простое применение

Свойства клеевого соединения

Клеевой шов обеспечивает высокую теплостойкость и высокие показатели прочности склеивания

Качество склеивания D4 в соответствии с DIN EN 204 (протокол испытаний института оконных технологий Розенхайма Nr. 505 26095 от 03.05.2010)

Проверен согласно DIN EN 14257 (Watt 91) (протокол испытаний института оконных технологий Розенхайма Nr. 505 43669 от 26.05.2010).

Упаковка

Жестяная канистра весом 6 кг нетто

Жестяное ведро весом 32 кг нетто

Коробка с 12 бутылками по 0,5 кг нетто

Коробка с 9 бутылками по 1,0 кг нетто

Очиститель КЛЕЙБЕРИТ 820.0:

Жестяная банка весом 4,5 кг нетто Упаковки прочих размеров по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 501.0 хранится герметично закрытой упаковке при температуре 20 °C ок. 9 месяцев.

Хранить в сухом прохладном помещении, защищать от влаги.

Вскрытые упаковки израсходовать в течение короткого промежутка времени.

КЛЕЙБЕРИТ 501.0 морозоустойчив до температуры -25 °C.